

ect.RU

КТ-12Ш

IP54

Терминал промежуточный измерительный

Для предварительно изолированных
трубопроводов с системой ОДК



ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

1) Подключение приборов контроля к системе ОДК

- Подключение контрольно-монтажного тестера.
- Подключение импульсного рефлектометра.
- Подключение переносного детектора повреждений.

2) Коммутация проводников системы ОДК

- Соединение одной двухтрубной системы в промежуточной точке контроля.
- Разъединение/закольцовка одной двухтрубной системы в промежуточной точке контроля.

ОБЩИЙ ВИД

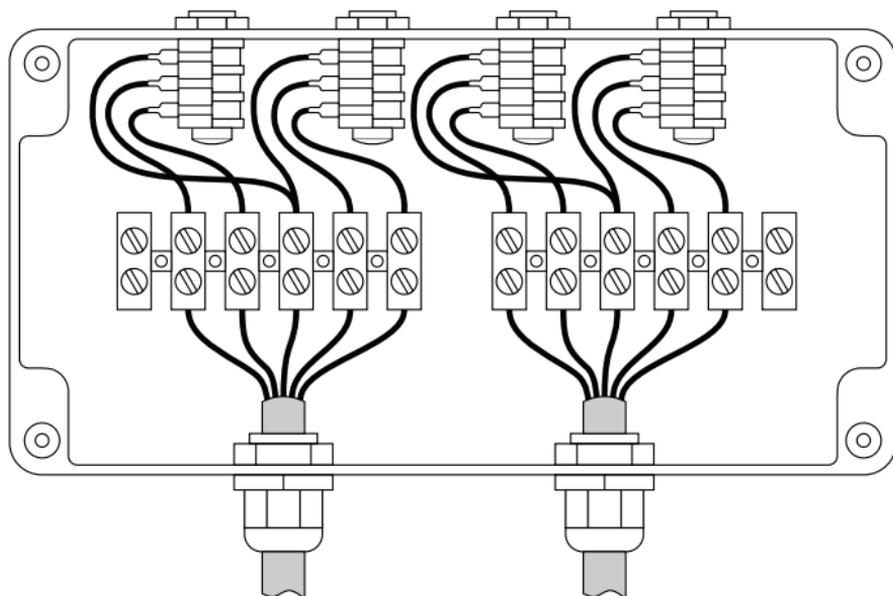


Рис. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во, шт.
Корпус	1
Кабельный ввод	2
Разъем 6,35 мм с подключенными проводами	4
Заглушка коммутационная 6,35 мм	4
Перемычка наружная	2
Клеммная планка	2
Паспорт	1
Стяжка	4
Бирка	2
Шуруп	2
Дюбель	2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочая температура	от -40 до +100° С
Максимальное напряжение	500 В
Габаритные размеры	160 x 117 x 56 мм
Материал корпуса	АБС-пластик
Класс защиты	IP54
Масса	0,360 кг
Марка подключаемого кабеля	NYM 5x1,5
Установочные размеры (Ш x В)	148 x 50 мм

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Терминал устанавливается в наземном ковре в контрольной точке, которая должна предусматриваться и указываться в проекте схемы системы ОДК. Место расположения контрольных точек определяется согласно Рекомендациям по проектированию систем ОДК.

В контрольной точке подсоединение терминала к сигнальной системе трубопровода осуществляется через промежуточные элемент трубопровода с кабелем вывода при помощи соединительного пятижильного кабеля марки NYM 5x1,5.

Установка терминала во влажных и запариваемых помещениях не допускается!

Подключение терминала к системе ОДК производить в соответствии с принципиальными и электрическими схемами, приведенными ниже.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. При помощи отвертки снять крышку с корпуса терминала.
2. Снять с кабеля наружную изоляцию на 50 мм от конца кабеля.
3. Снять с проводов изоляцию на 5 мм от концов проводов.
4. Ввести кабель через кабельные вводы в терминал и закрутить гайки.
5. Зафиксировать провода в соединительных клеммах по соответствующей электрической схеме.
6. Для соединения системы ОДК в разъемы установить перемычки. Для разъединения/закольцовки систем ОДК в разъемы установить коммутационные заглушки.
7. С помощью отвертки закрепить винтами снятую крышку.
8. Промаркировать бирки. Прикрепить бирки с помощью стяжек к соединительному кабелю.
9. Закрепить корпус в установленном месте.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

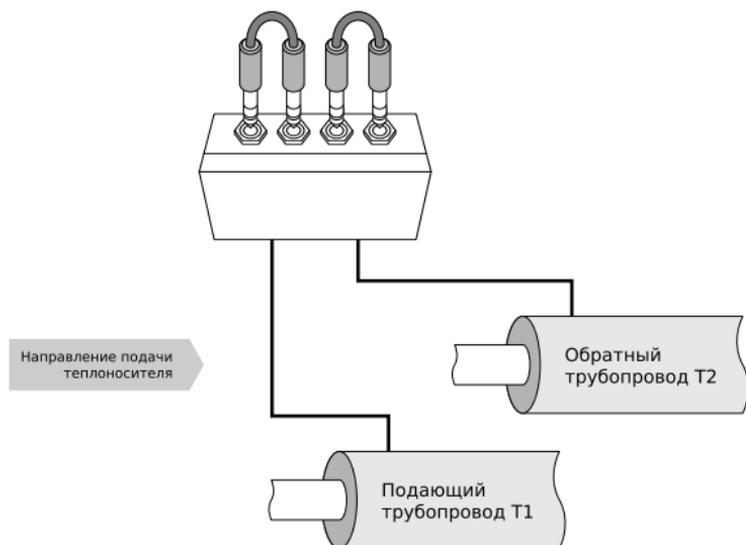


Рис. 2. Соединение одной двухтрубной системы ОДК

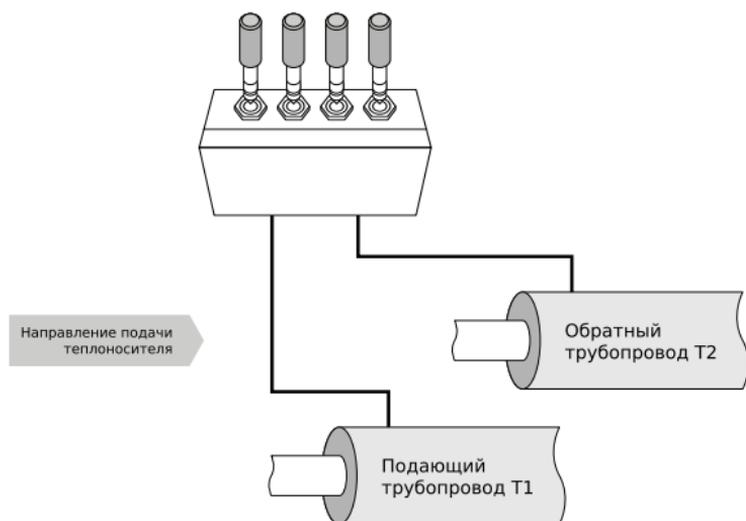


Рис.3. Разъединение/закольцовка одной двухтрубной системы ОДК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

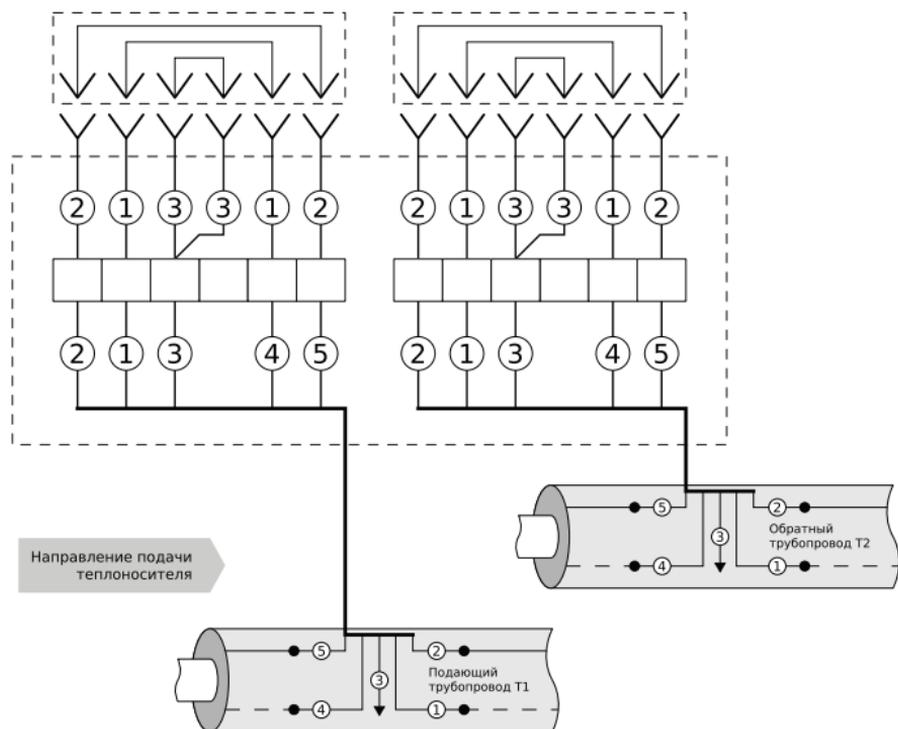


Рис. 4. Соединение одной двухтрубной системы ОДК

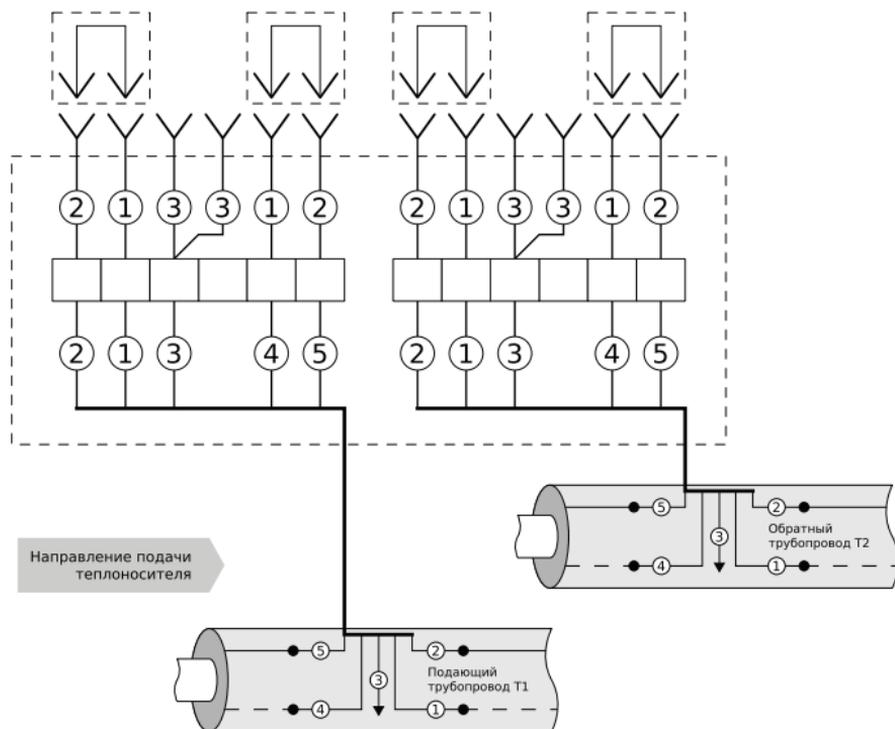


Рис. 5. Разъединение/закольцовка одной двухтрубной системы ОДК

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

НОМЕР НА ЭЛ. СХЕМЕ	ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДА
1	Синий	Сигнальный
2	Коричневый	Транзитный
3	Желто-зеленый	Металлическая труба
4	Черный	Сигнальный
5	Черно-белый*	Транзитный

* вместо жилы черно-белого цвета возможно применение кабеля с белой жилой, либо со второй жилой черного цвета.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

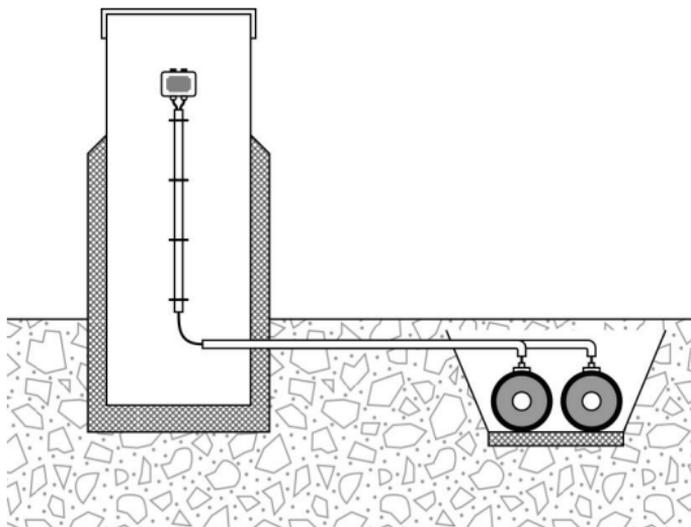


Рис. 6. Установка терминала в наземном ковре

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключить терминал к сигнальной системе соединительным кабелем.
2. Перед подключением переносного детектора освободить разъемы от заглушек. Подключить переносной детектор в терминалу, установив штекерный разъем переносного детектора в разъем.
3. Включить переносной детектор и зафиксировать показания.
4. Отключить переносной детектор, освободим разъем. Установить заглушки в разъемы.
5. Перед подключением импульсного рефлектометра или контрольно-монтажного тестера снять крышку с корпуса терминала и освободить провода из соединительных клемм.
6. Подключить импульсный рефлектометр или контрольно-монтажный тестер к зачищенным проводам, снять показания и после чего отключить прибор от кабеля.

7. Установить провода в соединительные клеммы на прежнее место в соответствии с электрической схемой.
8. При помощи отвертки установить снятую крышку на корпус терминала.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу терминала при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в течение 10 лет со дня продажи, а также соответствие терминалов техническим характеристикам.

В течение гарантийного срока изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт терминала.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине самого потребителя и нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведение сварочных работ на трубопроводе при подключенном к системе ОДК терминале допускается. Сварочные работы не приводят к выходу из строя коммутационных терминалов.
2. Терминал, подключенный к системе ОДК, не оказывает влияния на значение сопротивления петли сигнальных проводников.
3. При креплении терминала непосредственно к стене помещения (тепловая камера, ЦТП и т. п.) установку производить с использованием влагоустойчивой прокладки, например резины. Прокладка крепится между стеной и терминалом.
4. Не допускать попадания влаги внутрь терминала во время его монтажа при открывании крышки. В случае если влага попала внутрь терминала, необходимо тщательно просушить терминал и его элементы. Влага внутри терминала может привести к ложному срабатыванию системы контроля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Терминал КТ-12Ш № _____
признан годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

ОТК «__» _____ 20__ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭКТ», 127566, г.Москва, Высоковольтный проезд, д.1, стр.24

тел.: 8-800-775-42-02

e-mail: ect@ect.ru